

## Ersatzwelle in das Minutentrieb


Was würden Sie tun, wenn in einer eiligen Reparatur das Minutentrieb entzwei ist und das Furniturenlager ein passendes Trieb nicht aufweist?

Ein Berufskamerad hat sich da in der Weise geholfen, daß er das Trieb in der Amerikanerzange durchbohrte, so daß noch ein kräftiger Kern stehen blieb. Dieser Kern muß das nachfolgende Einschlagen einer neuen Welle aushalten — zur Vorsicht rauht der Berufskamerad die neue Welle sogar noch stark an.

In der Trichterscheibe setzt er nun das Trieb und dreht

die Spitzen an. Zuerst wird dann die Zeigerwerkseite fertiggedreht und der untere Zapfen poliert. Bei sauberer Dreharbeit ist niemals zu sehen, daß eine neue Welle eingebohrte wurde. Nach genauer Messung wird sodann die obere Partie gedreht und poliert.

Die Zeichnung zeigt den Querschnitt durch das in dieser Weise reparierte Minutentrieb. (III/1815)

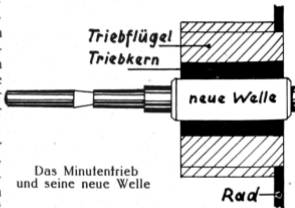

Das Minutentrieb  
und seine neue Welle